


Matriz de descobertas

OBSERVAÇÕES GERAIS E PROBLEMAS COMUNS:

Em grande parte das salas, foram encontradas tomadas de piso com fiação externa para ligação com computadores. Essa situação possibilita uma utilização secundária deste mesmo ponto, podendo ocorrer problemas de sobrecarga de energia.

As esquadrias apresentam-se problemas em diversos pontos, como montantes e decolamento do reboco.

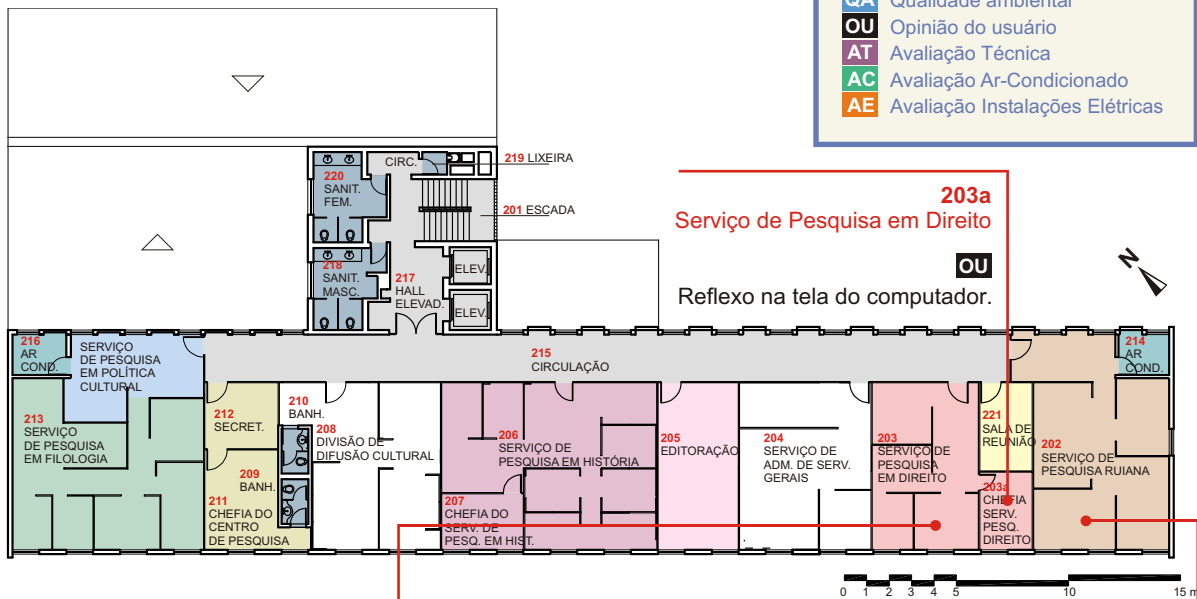

203 Serviço de Pesquisa em Direito

AT

Lâmpada cintilando. Tomadas fora de uso, incompatibilidade de layout. Reflexos na tela do computador.

QA

Não existe sinalização de emergência e nem dispositivos de controle de acesso. A porta de acesso não fecha adequadamente. Mobiliário não atende às necessidades dos usuários

AC

Não recebe insuflamento de ar.

OU

“Que os diretores se dediquem integralmente a arrecadação de verbas para a reforma deste edifício.”
 “Acho interessante a preocupação com as diversas estruturas da casa. Que tem por fim acredito em uma melhora permanente.”

203a Serviço de Pesquisa em Direito

OU

Reflexo na tela do computador.

0 1 2 3 4 5 10 15 m

202 Serviço de Pesquisa Ruiana

AT

Lâmpadas e luminárias fora de uso. Cabeamento aparente. Há tomadas fora de uso (cobertas com pedaço de placa de piso emborrachado) e tomada danificada. Porta com ruído. Luminosidade natural “excessiva” ocasionando ofuscamento.

QA

Climatização do ambiente inadequada. Tem café. Janelas fechadas. Espaço insuficiente para guarda de livros. Mobiliário não atende às necessidades. Cabeamento aparente no rodapé. Intensificação da luz externa devido ao telhado da garagem. Espaço não oferece condições necessárias para a não para realização das atividades: estudo, produção de textos, recebimento de visitantes. Devido à orientação do edifício, é provável que, durante o período da manhã, a sala 202 apresente uma luminosidade excessiva (em uma parte da sala), através da reflexão da luz pela superfície branca da construção existente ao lado.


AC

Veneziana de retorno do ar bloqueada.


OU

Adequação do espaço ao trabalho de pesquisa, que exige estante para livros, espaço isolado e sem muito movimento imediatamente ao redor. Falta privacidade. Tomadas e fios nas passagens. Barulho do ar condicionado.

Matriz de descobertas

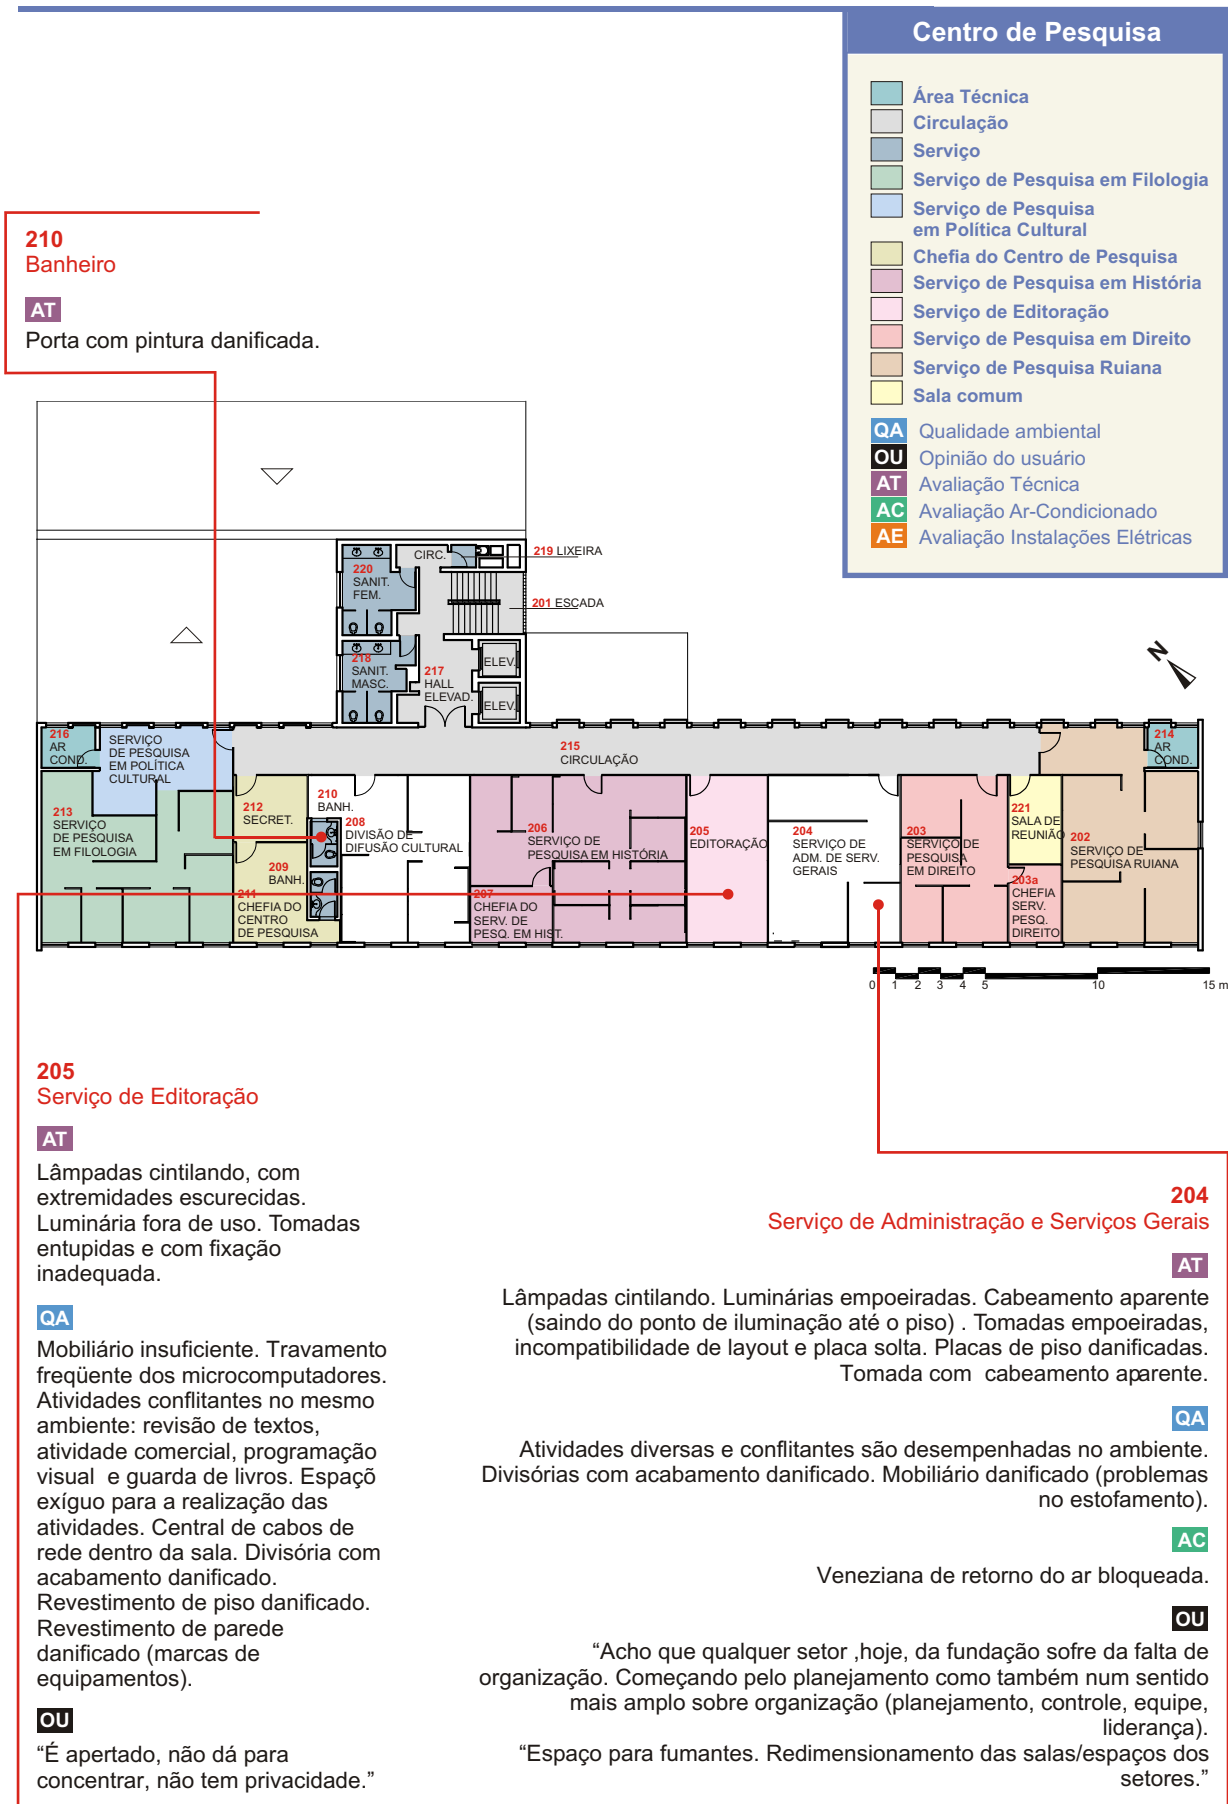

Matriz de descobertas

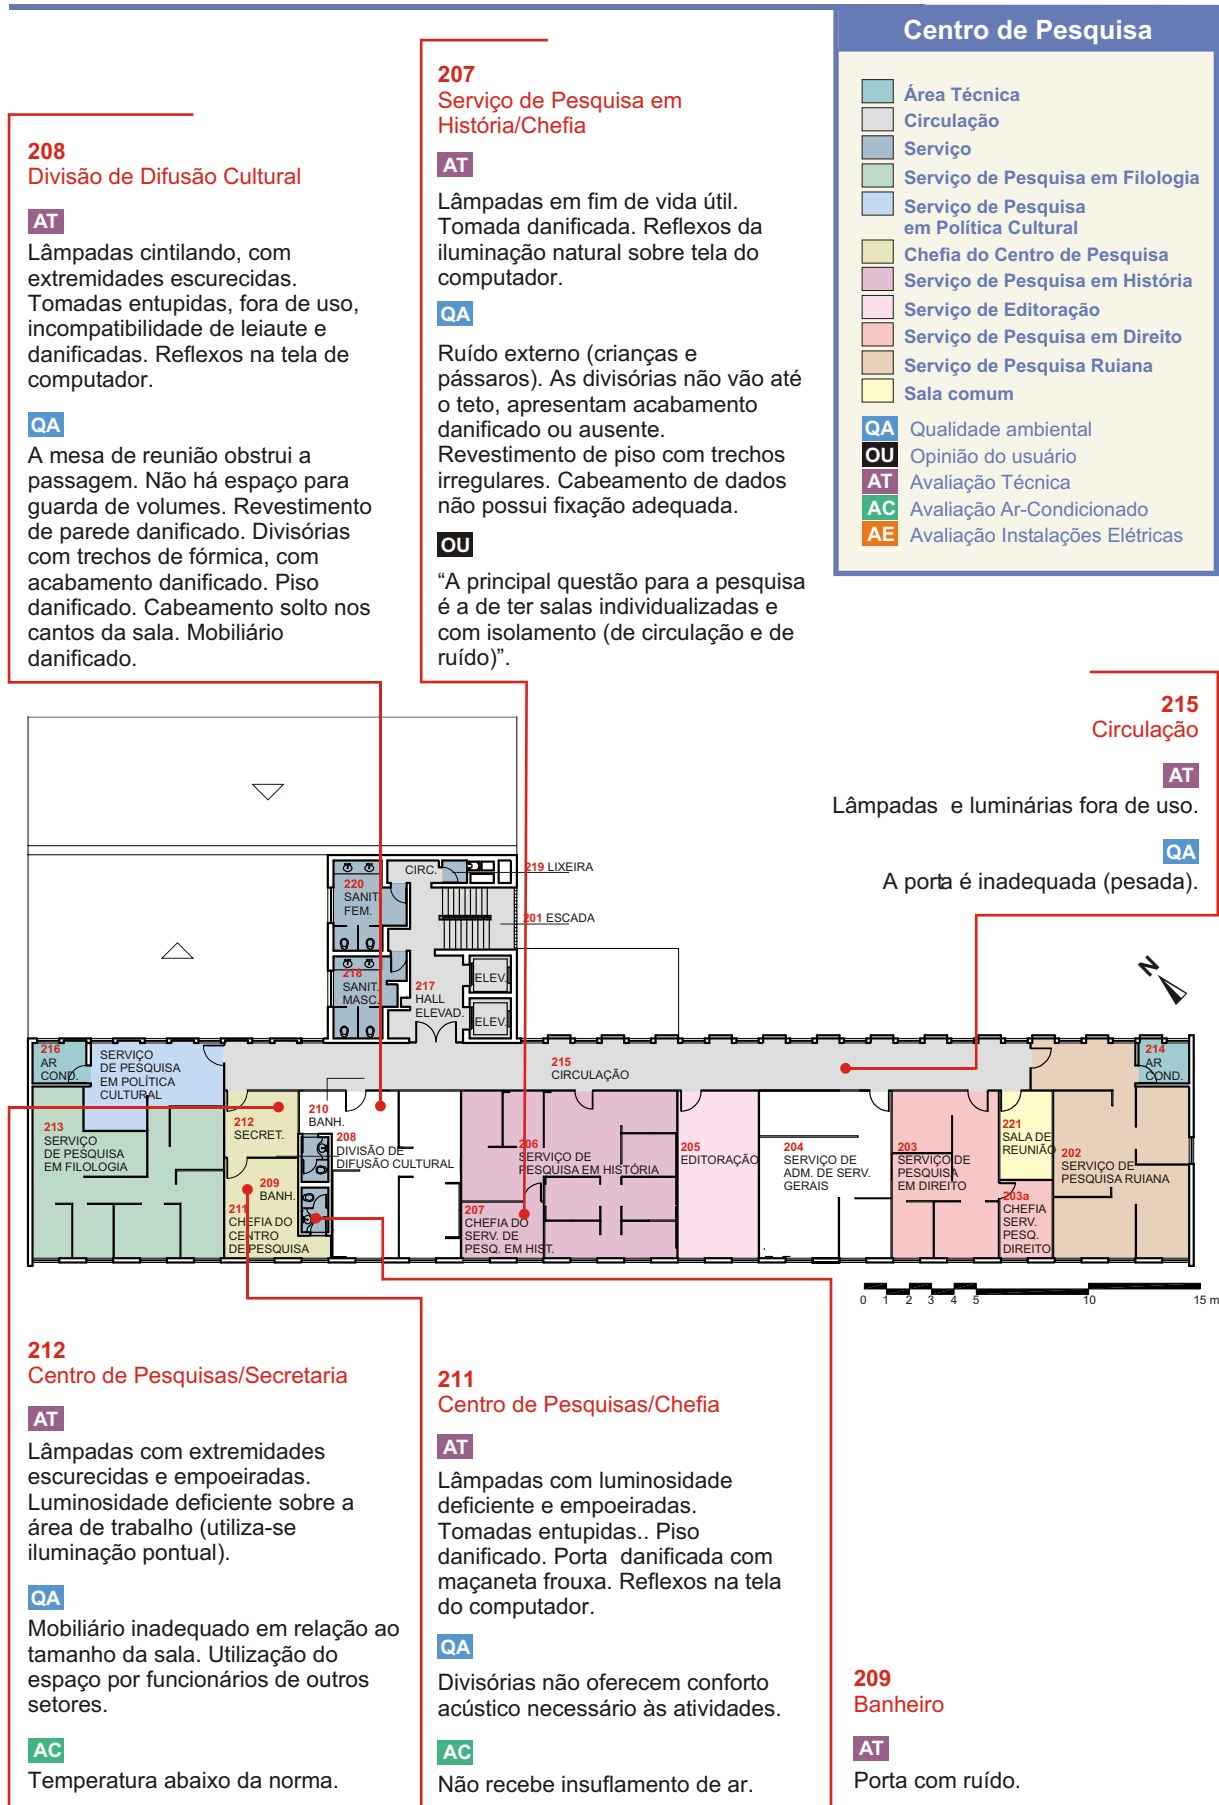

Matriz de descobertas

Centro de Pesquisa

- Área Técnica
 - Circulação
 - Serviço
 - Serviço de Pesquisa em Filologia
 - Serviço de Pesquisa em Política Cultural
 - Chefia do Centro de Pesquisa
 - Serviço de Pesquisa em História
 - Serviço de Editoração
 - Serviço de Pesquisa em Direito
 - Serviço de Pesquisa Ruiana
 - Sala comum
-
- QA Qualidade ambiental
 - OU Opinião do usuário
 - AT Avaliação Técnica
 - AC Avaliação Ar-Condicionado
 - AE Avaliação Instalações Elétricas

216


Sala de Ar Condicionado

AT

Lâmpadas empoeiradas. Iluminação deficiente. Luminária empoeirada. Ambiente com higienização insuficiente. Quinas de parede com teia de aranha. Chave blindada com fios emendados e aparentes. Teto e paredes com danificadas. Venezianas empoeiradas.

AC

Tomada de ar suja, sem filtro e registro para controle de vazão de ar. Condicionador com aleta da serpentina incrustada e danificada. Válvula de expansão desregulada. Ausência de visor líquido. Isolamento termo-acústico e fiação deteriorados. Gabinete com pintura desgastada e grade quebrada. Isolamento térmico dos dutos deteriorados. Vibração da máquina para a tubulação. Quadro geral com fiação exposta. Revestimento inadequado das paredes da sala. Higienização insuficiente do ambiente. Veneziana do retorno do ar subdimensionada e bloqueada.

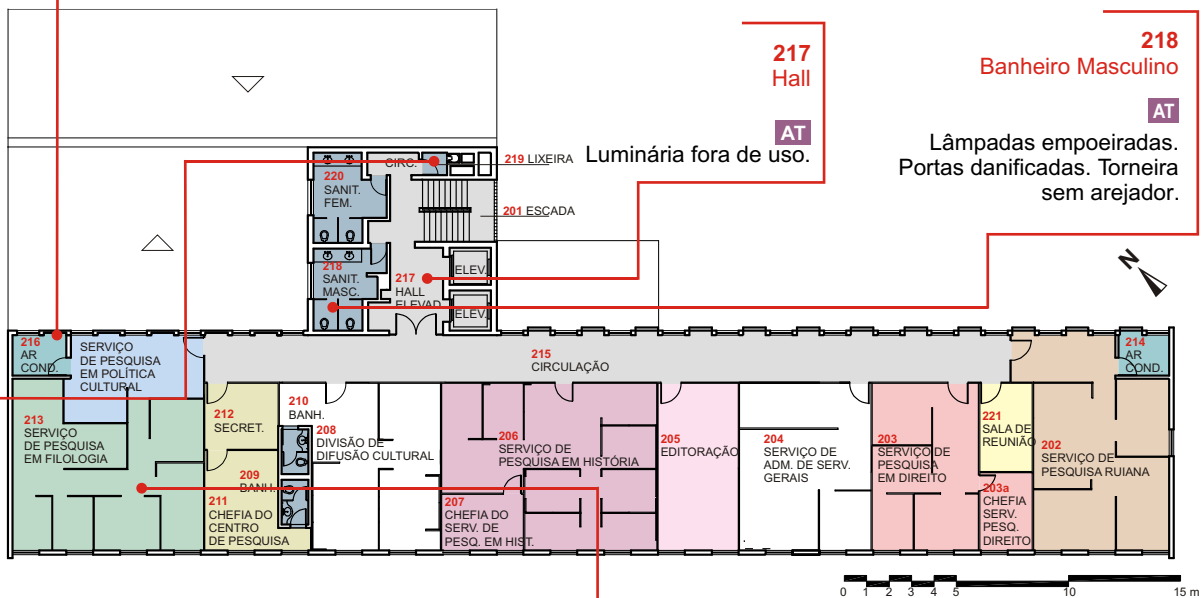

217
Hall

AT

Luminária fora de uso.

218
Banheiro Masculino

AT

Lâmpadas empoeiradas. Portas danificadas. Torneira sem arejador.



0 1 2 3 4 5 10 15 m

213

Serviço de Pesquisa em Filologia

AT

Lâmpadas com extremidades escurecidas, cintilização. Luminárias empoeiradas, fora de uso. Tomada entupida. Tomada danificada. Divisória danificada. Cabeamento externo de dados aparente e fora da eletrocalha.

QA

219

Lixeira

AT

Lâmpada com problema de acionamento.

QA

O ambiente funciona como depósito de materias de limpeza, porém existem muitos livros novos armazenados no mesmo ambiente.

Aletas de ar condicionado fechadas. Ruído do equipamento de ar condicionado. Desconforto acústico não permite o desenvolvimento das atividades. Divisória danificada Revestimento de paredes danificados e com sujeira. Janela danificada. Mobiliário danificado (empenamento e com pontos de ferrugem).

AC

Veneziana de retorno do ar bloqueada.

OU

Para um pesquisador as condições das salas são péssimas. As salas para pesquisa têm que ser individuais.

Matriz de descobertas

